

1

## POSITIONNEMENT

## POSITIONING

## POSICIONAMIENTO

## POSIZIONAMENTO

## Préparation :

- **Collier** : vérifier la correspondance du Ø ext. du tube avec la plage spécifiée sur 1/2 collier.

- **Robinet** : visser dans le bossage jusqu'en butée mécanique, puis dévisser (1/2 tour maxi) pour obtenir le positionnement idéal du carré de manoeuvre.



Serrer la vis de blocage **VB**.

## COLLIER HUOT ET ROBINET DE PEC

AUTO-ÉTANCHÉITÉ DIRECTE =  
Pas de filasse, pas de pâte à joint

180° de rotation du robinet pour s'aligner avec le branchement

Pour les petits et gros bossages  
(40 x 300 ou 55 x 300)

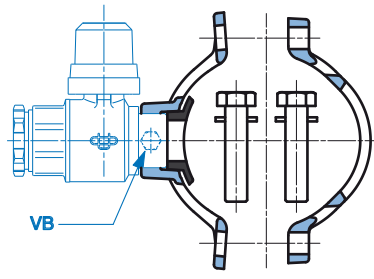

## Preparation :

- **Tapping saddle** : make sure pipe O.D. is within the tapping saddle's tolerance that is shown on the strap.

- **Valve** : screw into saddle down to mechanical stop, then unscrew (max. 1/2 turn) for ideal positioning of the control square.

Tighten **VB** locking screw.

## Preparación :

- **Collarín** : comprobar que el Ø ext. del tubo está dentro de los margenes indicados en el collarín.

- **Válvula** : montar la válvula hasta un tope y luego desmontar (1/2 vuelta máx.) hasta situar el cuadradillo en posición correcta.

En este punto apretar el tornillo de bloqueo **VB**.

## Preparazione :

- **Collare** : assicurarsi che il Ø est. della tubazione sia compreso entro il campo di tolleranza specificato sul mezzo collare inferiore.

- **Valvola** : avvitare sul collare a battuta, poi svitare (1/2 giro massimo) per ottenere il posizionamento ideale del capellotto di manovra. Stringere la vite di bloccaggio **VB**.

3


## SERRAGE

## TIGHTENING

## APRIETE

## SERRAGGIO

PE / P.V.C / A.C : 30 N.M  
autres / others / otras / altri : 50 N.M

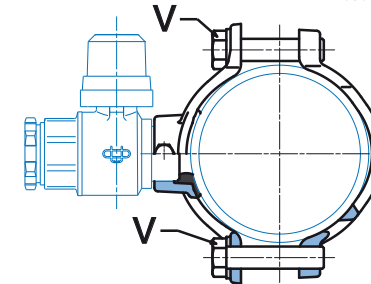

Répartir le serrage sur les vis **V** afin de fixer l'ensemble de prise en charge sur le tube. L'étanchéité directe robinet / tube est atteinte après obtention du couple indiqué.

Share tightening on **V** screws in order to fasten the underpressure tapping assembly on the pipe. Direct valve / pipe tightness is obtained once the indicated torque has been reached.

Repartir el apriete sobre los tornillos **V** para fijar el conjunto de toma en carga sobre el tubo. Una perfecta estanqueidad se consigue llegando simplemente al par de apriete indicado.

Dividere il serraggio sulle viti **V** a fine di fissare l'insieme di presa in carico sulla tubazione. La tenuta diretta valvola / tubazione è conseguita dopo aver raggiunto la coppia di serraggio indicata.


2

## MISE EN ŒUVRE

## INSTALLATION

## PUESTA EN OBRA

## MESSA IN OPERA

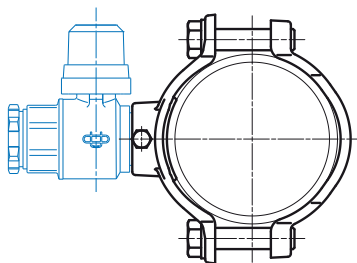

## Montage :

- Veiller à la propreté de l'installation avant intervention.

- Placer l'ensemble sur le tube, sortie de robinet orientée vers le point de livraison

## Assembly :

- Make sure the pipe is clean before assembly.

- Place the assembly on the pipe with valve outlet towards the house.

## Montaje :


- Asegurarse de la limpieza de la tubería antes de montar.

- Colocar el conjunto sobre el tubo con la salida de la válvula orientada hacia el domicilio

## Montaggio :

- Assicurarsi della pulizia della condotta prima dell'installazione.

- Installare e stringere l'insieme sulla condotta, uscita della valvola orientata verso il punto di consegna.

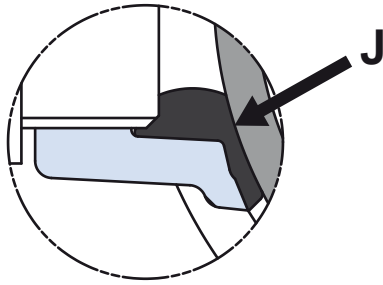

#### Utilisation :

Sur réseaux d'eau potable tous matériaux : fonte, acier, amiante ciment, PE, PVC pression.

#### Important :

L'étanchéité directe entre canalisation et robinet est obtenue directement par compression du joint de sécurité J.  
Pâte à joint, téflon ou chanvre sont prohibés.

#### Application :

On any potable water main type : grey iron, ductile iron, steel, AC, PE and uPVC.

#### Important notice :

Tightness between pipe and valve is obtained by J safety gasket compression.  
The use of hards and teflon is prohibited.

#### Uso :

En redes de agua potable de cualquier materia : fundición, acero, AC, PE, PVC.

#### Importante :

La simple presión de la válvula sobre la junta de seguridad J consigue una estanqueidad total.  
El uso de estopada y teflón está prohibido.

#### Impiego :

Su condotte di qualsiasi materiale : ghisa, acciaio, cemento amianto, PEAD, PVC pressione.

#### Importante :

La tenuta diretta valvola/tubazione è conseguita dalla compressione della guarnizione di sicurezza J.  
L'uso di canapa, teflon, etc. non è consentito.

Pour nous contacter  
To contact us  
Para contactarnos  
Per contattarci



+ 33 (0)3 29 91 66 90



+ 33 (0)3 29 90 20 17

[huot.fr](http://huot.fr)

 Retrouvez toutes nos vidéos sur **HUOT TV**

 All HUOT videos are available on **HUOT TV**

 Todas las videos HUOT se encuentran en **HUOT TV**

 Tutte le video HUOT si trovano su **HUOT TV**





MO.LP88/89-2



LP88 & LP89

 Collier de prise en charge

 Tapping saddle

 Collarín de toma

 Collare di presa

 Conseils de pose

 Installation advice

 Consejos de instalación

 Suggestimenti di posa